



Vykládka a kontrola

Dodávku je třeba při dodání vizuálně zkontrolovat, zda je úplná a nepoškozená. Zkontrolujte vlhkost zboží! Nedostatků je třeba zaznamenat na podepisovaném dodacím listu a okamžitě písemně ohlásit příslušnému prodejnímu místu v souladu se všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami. Pokud se později projeví v balíku nedostatek, který nebylo možné rozpoznat při dodání, musí se toto hlášení odeslat okamžitě po zjištění, jinak se zboží považuje za schválené i s tímto nedostatkem. Složení jeřábem se musí provést pomocí zdvihadcích popruhů. Popruhy je třeba zavěsit na dřevěné palety. Krátké balíky do 6 m se mohou zdvíhat a spouštět i pomocí vysokozdvizného vozíku, přiměřeně a s chráněnými vidlicemi (např. s gumovými podložkami). Výjimkou jsou profilové plechy potažené ochrannou fólií, které se mohou zdvíhat jen s pomocí popruhů. U dlouhých balíků od 6 m je třeba dbát na nebezpečí prověšení nebo prohnutí! Aby se tomu zabránilo, je třeba na stavbě použít dodatečné zdvihadcí popruhy s nosíky jeřábové dráhy nebo traverzami. Je třeba dbát na rovnováhu při zdvígání balíků. Hrany balíků je třeba chránit na horní straně např. pomocí dřevěných latěk.

Skladování

Balíky se musí na stavbě skladovat v podélném směru mírně šikmo, aby mohla odtékat dešťová voda. Pokud se okamžitě nepoužijí, je účelné jejich přikrytí větranou plachtou z přírodního materiálu (ne umělohmotná fólie). Na sebe lze uložit maximálně dva balíky. Je třeba dbát na to, aby přepravní dřeva ležela na sobě. Při působení vlhkosti bez dostatečného přívodu vzduchu vzniká během několika dní na pozinkovaných částech „bílá rez“. U hliníkových součástí musíte prověřit, zda je hliník na dotek studený! Pokud tomu tak je, skladujte hliníkové díly v chladném uzavřeném prostoru bez průvanu, aby se hliník mohl pomalu ohřívat. Pokud se to neudělá, vznikne na hliníku „černá studniční koroze“. Dokonce u materiálů dodatečně ošetřených plastovou vrstvou může po dlouhé době nesprávného skladování dojít k vytvoření koroze kovového povlaku. Odmítáme jakékoliv ručení za takové škody. Prvky otevřených balíků je třeba, zejména po ukončení práce, zajistit proti bouři. Zatížení obecně nestačí. Musí se použít sepnutí pomocí lan nebo provazů. Při montáži na střeše a vnějších hranách budovy třeba postupovat podle platných předpisů! Manipulace nebo překládka na stavbě se může uskutečnit pouze s pomocí zvedacích popruhů, aby byly chráněny plastové nátěry nebo vrstvy z rouna.

Ochranná fólie

Nalepené ochranné fólie je třeba odstranit ihned po montáži, nejpozději však čtyři týdny po dodání. Ochranné fólie je třeba chránit před UV zářením. Při extrémních teplotách (nad +25 °C a pod +1 °C) se už nedají ochranné fólie odstranit. Toto platí i pro ploché plechy! Ekologické PE fólie je možné zlikvidovat bez problémů.

Montáž

Obecně by se mělo při montáži profilových plechů a sendvičových prvků pracovat jen v pracovních rukavicích. Stavební prvky s metalickým povrchem a prvky z holého hliníku se musí ukládat ve stejném podélném směru! Všimněte si směrové šipky (podélný směr) a přeneste ji na všechny prvky!

**Dodržujte naše montážní doporučení
a případně odvětvové směrnice.**



SMĚR UKLÁDÁNÍ

